EA701XG－2(放射温度計)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

●仕様
- ・測定範囲:−35～230℃
- ・分解能:0.1℃
- ・距離対測定範囲…1:1
- ・反応時間:1秒未満
- ・精度:表示値の±2%または±2℃
  (−10～−35℃では±4℃)
- ・保管温度:−10～60℃
- ・周辺湿度・・ 保管時:80%未満
- ・電池寿命:連続最大40時間
- ・電池:CR2032(テスト電池付属)

●各部名称

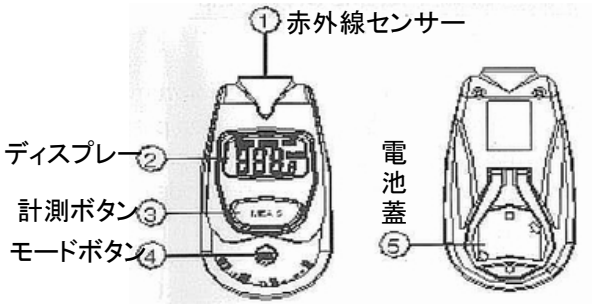

●製品概要
本品は赤外線を利用した非接触タイプの温度計です。
ターゲットに向けてボタンを押すだけで表面温度を表示します。
ターゲットまでの距離と大きさは等しいので近づけるほど正確に計測できます。

●特長
- ・正確な非接触温度計
- ・オートパワーオフ
- ・MAX/MIN/LOCKモード
- ・自動記憶
- ・摂氏/華氏切り換え
- ・自動範囲選択機能

●用途
・食品加工・樹脂鋳造、アスファルトチェック、マリン関連、スクリーン印刷、空調管理、エンジンメンテナンス等

●最高最低表示モード
- ・まず計測ボタンを押して起動します。
- ・モードボタンを1回押すと「MAX」、2回押すと「MIN」が点滅します。
- ・最高温度を測る時は「MAX」点滅時に計測ボタンを押して「MAX」を表示させ、
  計測ボタンを押している間での最高値を表示します。
- ・最低温度を測る時は「MIN」点滅時に計測ボタンを押して「MIN」を表示させ、
  計測ボタンを押している間での最低値を表示します。

●ロックモード
- ・特に継続的な温度のモニタリングに役立ちます。まず計測ボタンを押して起動します。
- ・モードボタンを3回押して「LOCK」点滅時に計測ボタンを押し「LOCK」を表示させます。
- ・モードボタンを押すと最長15分間その時々の温度を表示し続けます。

●単位切り換え
- ・まず計測ボタンを押して起動します。
- ・モードボタンを4回押して℃(またはF)を点滅させてください。
- ・計測ボタンを約1秒押したら単位が切り替わります。

●電池交換
- ・電池残量が不十分な時「電池マーク」が表示されます。
- ・電池蓋を「OPEN」方向に回しながら開け、電池を交換し蓋をしっかり閉めます。

※電池交換時には電源を落としてください。

●注意
- **・高温対象の継続的な計測は本機の近づけすぎによるオーバーヒートに注意してください。**

●メンテナンス＆クリーニング
- ・レンズは最もデリケートな部分ですので常にきれいにしてください。
- ・水かレンズ用洗剤を染み込ませた柔らかい布などでレンズのお手入れをしてください。
- ・研磨剤や溶剤は使用しないでください。
- ・ご使用前にはしっかりレンズを乾かしてください。
- ・防水ではありません。
- ・保管は室温で行なってください。

株式会社 エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929